

## 目录

1.概述.....	3
1-1 简介.....	3
1-2 有关术语.....	3
1-3 特点.....	4
2.技术规格.....	5
2-1 一般规格.....	5
2-2 数字部份.....	5
2-3 模拟部份.....	5
2-4 串行 RS232 资料输出接口(标准接口) .....	6
2-5 高低限位输出接口（选配件） .....	8
2-6 模拟输出接口 .....	8
2-7 输入接口（内置） .....	8
3.操作 .....	9
3-1 一般说明 .....	9
3-2 称重显示器输入灵敏度.....	9
3-3 传感器与显示器连接法.....	9
4.显示器及按键说明.....	10
4-1 显示器.....	10
4-2 前面板说明.....	11
4-3 后面板说明.....	11
5.功能设置.....	12
5-1 参数设置.....	12
5-2 经 RS232/RS485 接口设定功能.....	18
6.调校.....	22
6-1 在称量间距设定时.....	22
6-2 设置步骤.....	22
6-3 调校错误讯息.....	24
6-4 经由 RS232/RS485 接口调校.....	24

7.显示值和输出值.....	26
8.比较量设置.....	27
8-1 设置参数步骤.....	27
8-2 经由 RS232/RS485 设置比较值.....	32
9.输出/输入.....	34
9-1 高低限位控制输出（标准接口）.....	34
9-2 输入.....	35
9-3 RS232/R485 输出.....	36
9-4 模拟输出接口板.....	39
10.外形尺.....	40
11.标准 ASCII 码一览表.....	41
12. XK3201T1 功能一览表.....	42

注：本公司保留对此产品进行修改和改进的权力，因此，技术上的改进，恕不另行通知。

元器件是美国进口，无锡市科丰自控设备有限公司组装。

版权所有 • 不得翻印

# 1 概述

## 1-1 简介

XK3201T1 称重显示器是一种多用途称重显示器，它拥有的许多特殊性能在过去只有一些昂贵之仪表才有的。XK3201T1 适用于一般工业及商业用途的台秤、地秤、容器秤及汽车衡，也可用于吊秤。

## 1-2 有关术语

### 倍数

倍数是用来确定小数点位置或加在读数后零的个数。

例如：如果读数为 234，

倍数	显示器显示
100	23400
10	2340
1	234
.1	23.4
.01	2.34
.001	.234
.0001	.0234

### 分度间距：

指显示间距与倍数之比例，分度间距数值只能选择以下数值 1，2，5，中的其中一个。

### 显示间距：

指显示器上相连两个读数之间的差值，亦称为分度值。

### 激励电压：

指由显示器提供用以驱动电阻应变式传感器的电压。

### 电阻应变式传感器

电阻应变式传感器是一种将所受力或重量转换成电压的部件。

每个电阻应变式传感器包括两个部分：

第一部分是根据所受力大小而线性变形的金属部件——俗称弹性体。

第二部分是可根据弹性体的变形大小而改变其电阻的应变片。

### 电阻应变式传感器输出比率：

指从电阻应变式传感器输出的电压与激励电压的比率，亦称该电阻应变式传感器的输出灵敏度。

**最大量程：**

指为显示器设计(略去小数点后)可显示的最大数值。

**分辨率：**

指最大量程与显示间距之比例。

**自重：**

指承载器本身的重量使电阻应变式传感器产生的输出电压。

**秤量间距：**

批称重显示装置对秤的承载器上单位标准重量变化所显示之数值，也即俗称的量程。

### 1-3 特点

- 可用于所有电阻应变式测力与称重传感器；
- 采用微处理器控制操作；
- 选用清晰稳定的 13mm6 位 LED 数码管显示；
- 可选择显示毛重及净重；
- 显示之重量可选用如下不同的分度间距：1，2，5，10，20 或 50；
- 超载时显示“O.L”；
- 可选择 4 个小数点位置；
- 自动零位跟踪；
- 轻触式按键自动去皮；
- 采用 Delta-Sigma 方法；
- 内部分辨率为 16,000,000；
- 最大显示分度数为 300 至 10,000 分度；
- 采样速度大约为每秒 200 次；
- 接通电源时具有自我诊断功能；
- 可使用软件进行功能设定；
- 外部设有开关作为保护参数设定和调校；
- 课选配之接口板：
  - 标准 RS232 或 RS485 资料输出接口；
  - 高低限位输出接口（光耦输出，耐压 80VDC,300mA）
  - 或模拟输出接口；

## 2 技术规格

### 2-1 一般规格

1. 电源 : 交流电 110V, 220V $\pm$ 10%,  
50/60 赫兹(出厂前指定)
2. 消耗功率 : 9 瓦
3. 工作温度 : 从-5℃ 到 50℃ (23 ℉到 122℉)
4. 湿度 : 90%相对湿度(无凝结水)
5. 重量 : 大约 0.45kg

### 2-2 数字部份

1. 数字显示 : 6 位 LED 数码管
2. 数字高度 : 13mm
3. 指示灯号 : 显示毛重, 净重, 零位, 重量变动及重量单位 (公斤/吨/磅)
4. 负数显示 : 最左边的数字显示“—”号
5. 超载显示 : 显示“O.L”
6. 显示范围 : 由 500 至 100,000
7. 显示分度间距 : 1, 2, 5, 10, 20 或 50
8. 小数点位置 : 可供选择 4 个不同位置

### 2-3 模拟部份

1. 适用之传感器类型 : 适用于所有电阻应变式测力与称重传感器
2. 传感器输入电压 : 直流电 10V $\pm$ 5%,最多可供电 150 毫安培
3. 输出灵敏度 : 0.5  $\mu$  V/格至 2000  $\mu$  V/格
4. 输入阻抗 : 在 500VDC 时, 每个端子之间阻抗大于 100M  $\Omega$
5. 零位可调电压范围 : 由 0.05 毫伏到 15 毫伏
6. 量程稳定度 : 读数之 $\pm$ 8ppm/K
7. 零位稳定度 :  $\pm$ (0.4 微伏 $\pm$ 0.006%初始零位偏移电压)/K
8. 非线性误差 : 不大于满刻度之 0.005%
9. 采样方法 : Delta-sigma 方法
10. 采样速率 : 最高每秒 200 次
11. 内部分辨率 : 16,000,000
12. 最大显示分度数 : 10,000 分度
13. 比较周期 : 约每秒 200 次
14. 耐压 : 在输入端 (包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端) 之间, 每两个端子之间在 1 分钟内的耐压为直流 500 伏。在电源输入端 (包括共点端、大地、光电耦输出端、模拟输出端) 之间, 每两个端子之间在分钟内的耐压为交流 1500 伏。

选配件:

15. 模拟输出 : 0-5V, 0-20mA 和 4-20mA;

16. 标准通讯板 : RS232 通讯板或 RS485 通讯板

17. 控制输出 : 4 位光耦输出板

## 2-4 串行 RS232 资料输出接口(标准接口)

1. 标准 : 输出采用串行 EIA - RS232/RS485 标准(厂内设定)

2. 讯号形式 : 资料位数 = 7  
 校验位 = 1(偶数)  
 终止位 = 1  
 编码标准 = ASCII 码  
 波特速率 = 2400,4800,9600,19200 波特  
 结束码 = CR/LF

### 3. RS232/Rs485 操作模式

指令模式 : 当输入端 RXD 收到来自 RS232/RS485 指令后, 显示器才会采取适当反应, 资料才会输出。

输入指令 : READ <CR><LF> 表示要求输出所显示之数值

TARE <CR><LF> 设置皮重


KEY <CR><LF> 现在按键情况

ZERO <CR><LF> 零位数值

例如 : 将 READ<CR><LF> 用 ASCII 编码表示, 则为 (52H,45H,41H,0DH,0AH)

连续模式 : 在这种形式下, 资料会自动不断输出而不需输入指令。

### 4. 资料格式:

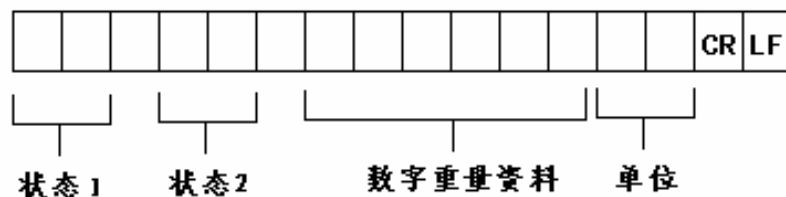

状态 1:

OL=超过载荷

ST=稳定显示

US=不稳定显示

状态 2:

NT=净重

GS=毛重

重量数字资料:

重量数字资料共包括 8 位字符, 数字从 0 到 9,


符号有: 负号 “-”, 正号 “+”, 空位 “ ” 和小数点

单位:

kg=公斤


t=吨  
lb=磅

## 5. 输出接口与电路图

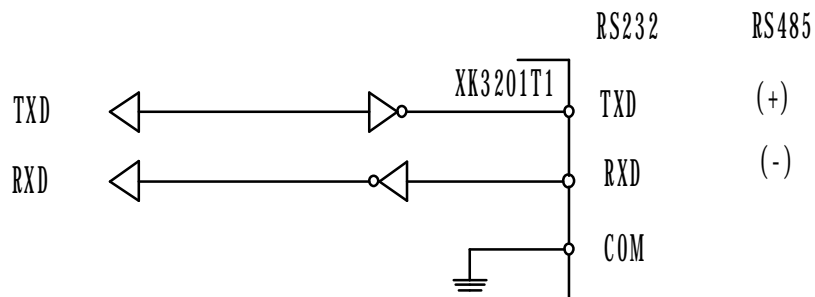

## 6. RS485 通讯连线

### A. 点对点

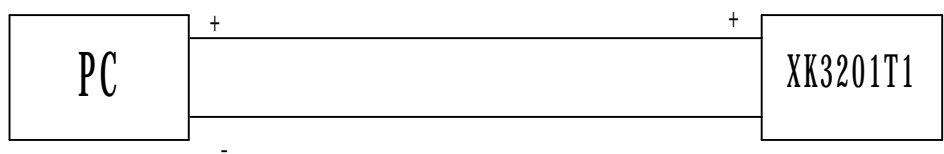


ID 设为 “00”

**XK3201T1 仪表主板必须处于“ON”状态，作用为给通讯线终端并上一个 200 欧姆的阻抗匹配电阻。**

**RS232 的通讯格式与 RS485 的点对点通讯格式一样。**

### B. 点对多点

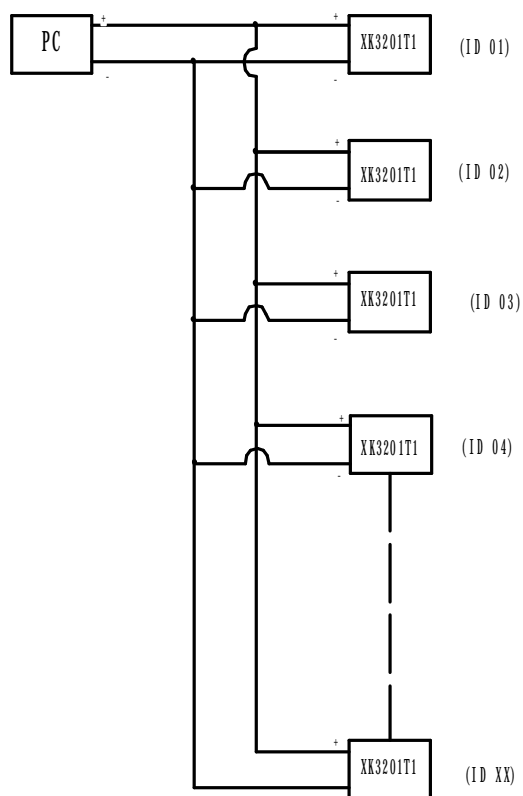

## 2-5 高低限位输出接口（选配件）

1. 限位输出 : 高高, 高, 低, 低低共 4 个输出
2. 最大容量 : 80V, 500mA 直流

## 2-6 模拟输出接口（选配件）

1. 模拟输出方式 : 0-5V/0-20mA/4 – 20mA
2. 选用 0-20mA/4-20mA 之模拟接口板时, 激励电压之电流输出降低至 120mA。

## 2-7 输入接口（内置）

1. 输入控制 : IN1, IN2, IN3, IN4 共四个输入
2. 输入方式 : 无源开关
3. 输入接触时间 : 30 毫秒



## 3 操作

### 3-1 一般说明

不要将 XK3201T1 安装在阳光直晒之处，并须避免突然之温度变化、振动或被风吹。

当温度大约 20 ℃ 或 68°F ，相对湿度约为 50%时，可获得最佳之性能。

通过电源线将 XK3201T 后端接地，并保证接触良好。不得将地线接至其它设备的地线。

模拟输入或输出讯号对电子噪音敏感。不得将这些模拟输入或输出讯号之电线与交流电源线结扎在一起，因为这样可能造成干扰，请将这些电线远离交流电源，并尽量缩短所有电线或同轴电缆的长度。

如果当地交流电供应有超过±10%的波动，那么就必须使用电源稳压器以稳定电源。

### 3-2 称重显示器输入灵敏度

称重显示器灵敏度(A)可通过以下方式计算出来：

$A = [( \text{传感器在满负荷时的输出电压} - \text{传感器在秤处放空载时的电压} ) / \text{最大量程}] \times \text{秤量间距}$


对于 XK3201T1 而言：A 必须大于或等于 0.5  $\mu\text{V/d}$

### 3-3 传感器与显示器连接法

传感器的模拟输出及 RS232/RS485 输入/输出信号对电子噪音十分敏感，


不要将这些电线结扎在一起，因为这样可能导致干扰，并将这些电线远离交流电源。

称重传感器的连接线	
引脚端子编号	信号含义
EXC+	激励电压输出+
EXC-	激励电压输出-
SIG+	信号电压+
SIG-	信号电压 -
SHD	屏蔽

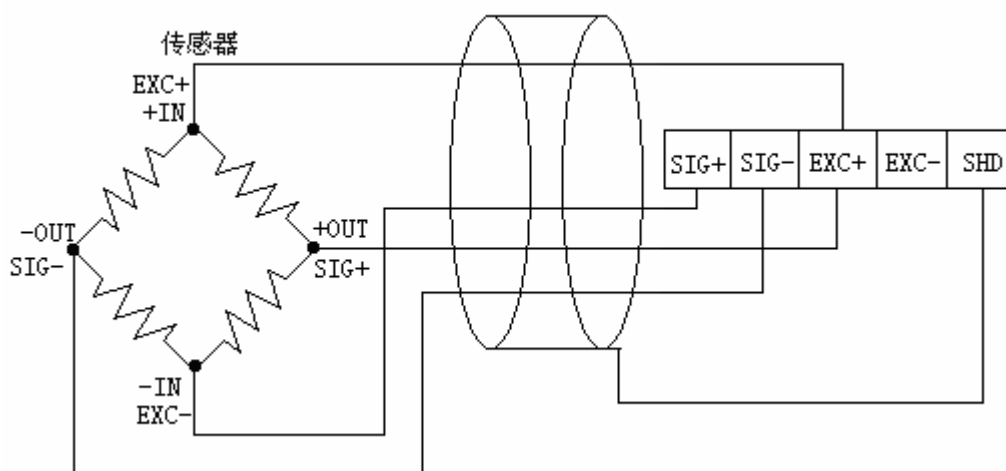

## 4 显示器及按键说明

### 4-1 显示器

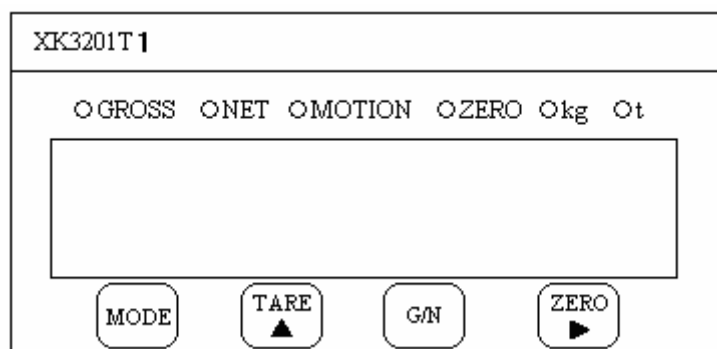

进入功能参数设定状态： 先按下并保持 **MODE** 键，再按下 **G/N** 键，保持 2 秒后，显示“FUNC”

进入调校状态： 先按下并保持 **MODE** 键，再按下 **TARE** 键，保持 2 秒后，显示“CAL”

进入高低限设定状态： 先按下并保持 **MODE** 键，再按下 **ZERO** 键，保持 2 秒后，显示“SET”

显示屏的开关： 按下 **MODE** 键 3 秒

Kg/lb 单位转换： 按下 **G/N** 键 2 秒，“kg”指示灯闪烁时单位为 lb，再按下 **G/N** 键保持 2 秒，恢复 kg 显示。

（注：1kg = 2.2046lb）

注：将“FUNC”端子接至“COM”，以上三种功能都有效，当“FUNC”端子开路时，只有比较设定有效。


注：为了实现设定功能，要先按下 **MODE** 键，否则，输入无效。当未输入完时输入错误数据，按 **MODE** 键重新输入。

## 4-2 前面板说明

1. **MODE** 键 : 输入数据, 可跳过秤量间距调校
2. **G/N** 键 : 选择数据设置状态, 选择毛重/净重显示值, 可跳过零点调校。
3. **TARE** 键 : 在数据设置时转换数据位数. 选择净重显示值.
4. **ZERO** 键 : 在数据设置时, 选择数据位数. 如果零点漂移不超过满量程的 1%到 10%, 按此键可回零
5. **GROSS** 指示灯 : 亮时显示毛重
6. **NET** 指示灯 : 亮时显示净重
7. **MOTION** 指示灯 : 亮时显示被称重量处于动态
8. **ZERO** 指示灯 : 亮时显示毛重为零
9. **kg** 指示灯 : 亮时显示单位为公斤, 闪烁时显示单位为磅
10. **t** 指示灯 : 亮时显示单位为吨

注: 在设置数据时, 小数点的位置会闪烁. 正、负值不能设定, 只能显示。

## 4-3 后面板说明

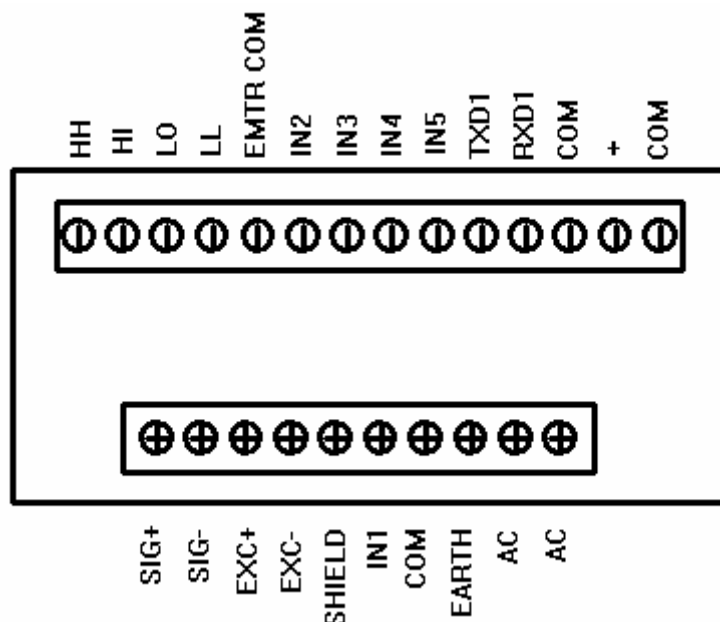

1. 电源输入端: AC, AC, EARTH
2. 传感器输入端: SIG+, SIG-, EXC+, EXC-, SHIELD
3. 输入端: IN1、IN2、IN3、IN4、IN5、COM
4. 高低限位输出端: HH、HI、LO、LL、COM
5. 串行通讯端: TXD, RXD, COM
6. 模拟信号输出端: +, COM,

## 5.功能设置

进入功能设置:先按下并保持 **MODE** 键,再按下 **G/N** 键,保持 2 秒后,显示“FUNC”,已进入功能设置状态,可在“F0 0”和“F19 XX”之间进行参数设定。按 **MODE** 键退出参数设置状态。数据改变后,XK3201T1 可进入调校状态。(F16,F17,F18 设置 0 时不能进入功能设置)

注:如不能进入功能设置,IN1,IN2,IN3 应与输入 COM 连接。

按键说明:

按 **MODE** 键,显示“F0 0”

如果数据改变后,XK3201T1 可进入调校状态。

按键说明

**ZERO** 键可选择所需功能编号(从 F0→F19→A—b—c—d—O--F0 循环)

**TRAE** 键可选择所需数据(从 FX 0 至 1, 2, ...递增)

注:(1)在“MENU”格式下,通过 RS232 进行参数设置。


(2)如果系统内部有错,“ERROR X”将会在 RS232 输出一次。

(3)零点范围的百分比计算可忽略。


### 5-1 参数设定

进入参数设定状态:


先按下并保持 **MODE** 键,再按下 **G/N** 键,保持 2 秒后,显示“FUNC”

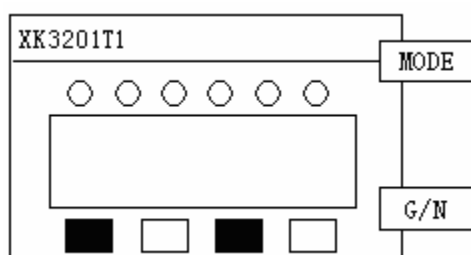

2 秒后

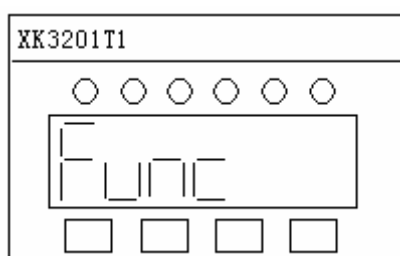


2 秒后

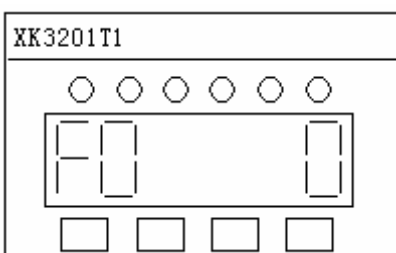


**5-1-1“F0 0” 参数设定状态**

按 **MODE** 键后，输入有效，进入称重状态，而按 **ZERO** 键，将跳到下一参数设定

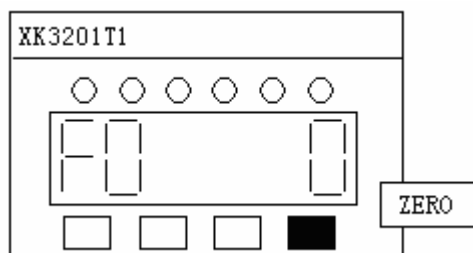**5-1-2“F1 0” 零位跟踪时间**

按 **TARE** 键可选择

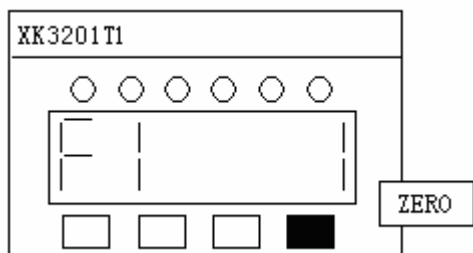


0 = 无跟踪

1 = 1 秒

**5-1-3“F2 1” 零位跟踪范围**

按 **TARE** 键可选择

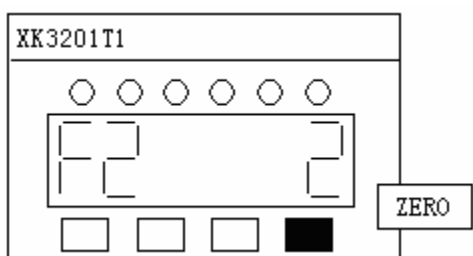


0 = 1 位显示分度间距

1 = 2 位显示分度间距

2 = 4 位显示分度间距

**5-1-4“F3 1” 动态检测**

按 **TARE** 键可选择

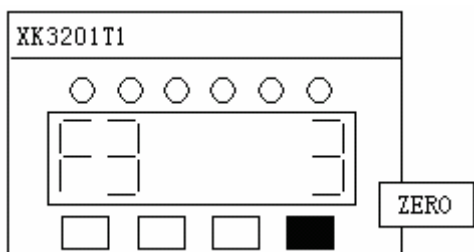

0 = 1 位显示分度间距/秒


1 = 3 位显示分度间距/秒

2 = 5 位显示分度间距/秒

3 = 10 位显示分度间距/秒

**5-1-5“F4 1” 位数或小数点选择**

按 **TARE** 键可选择

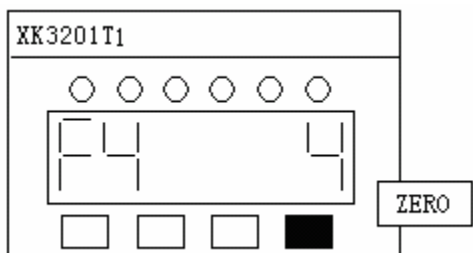

0 = 10


1 = 1

2 = 0.1

3 = 0.01

4 = 0.001


5 = 0.0001

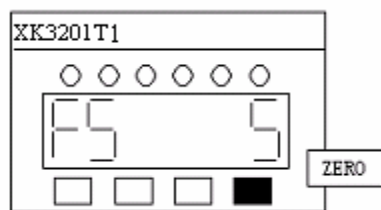**5-1-6“F5 0” 分度间距**按 **TARE** 键可选择

0 = 1

1 = 2

2 = 5

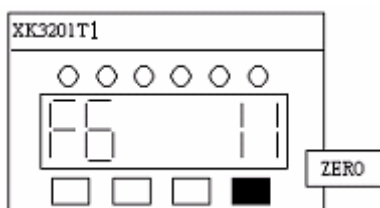**5-1-7“F6 11” 最大量程**按 **TARE** 键可选择

0 = 500

8 = 5000

16 = 30000

1 = 1000

9 = 6000

17 = 40000

2 = 1200

10 = 8000

18 = 50000

3 = 1500

11 = 10000

19 = 60000

4 = 2000

12 = 12000

20 = 80000

5 = 2500

13 = 15000

21 = 100000


6 = 3000

14 = 20000

7 = 4000

15 = 25000

注：当显示“ERROR 1”，同时在 RS232/RS485 有一次侦错信息输出。

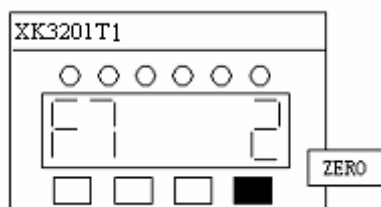
**5-1-8 “F7 2” 波特率**按 **TARE** 键可选择

0 = 2400 波特率

1 = 4800 波特率


2 = 9600 波特率

3 = 19200 波特率

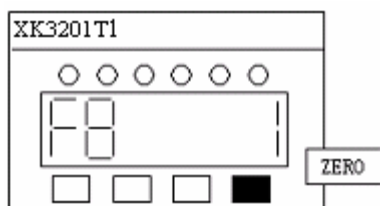**5-1-9 “F8 1” RS232/RS485 输出方式**按 **TARE** 键可选择

0 = 连续状态


1 = 指令状态

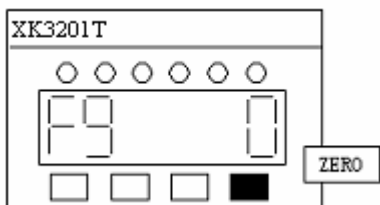**5-1-10“F9 0”单位**按 **TARE** 键可选

0 = 公斤

1 = 吨

## 5-1-11“F10 3” 置零范围

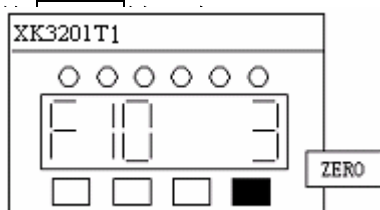


- |        |         |
|--------|---------|
| 0 = 1% | 5 = 6%  |
| 1 = 2% | 6 = 7%  |
| 2 = 3% | 7 = 8%  |
| 3 = 4% | 8 = 9%  |
| 4 = 5% | 9 = 10% |


注：在称重状态，该最大置零范围是每按一次 **ZERO** 键的累积值，最大置零范围是最大量程的 1%至 10%。

## 5-1-12“F11 0” 数字滤波

按 **TARE** 键可选择

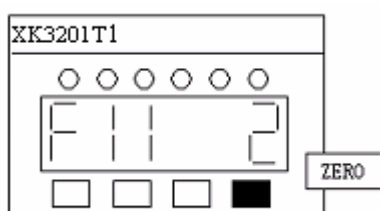


- |         |         |
|---------|---------|
| 0 = 0   | 5 = 32  |
| 1 = 2   | 6 = 64  |
| 2 = 4   | 7 = 128 |
| 3 = 8   | 8 = 256 |
| 9 = 512 |         |

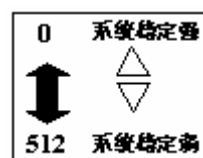

## 5-1-13“F12 4” 显示更新速率


按 **TARE** 键可选

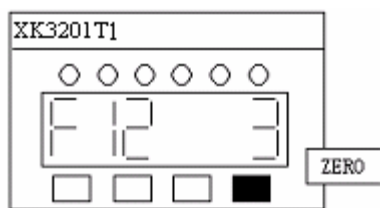

- |            |
|------------|
| 0 = 1 次/秒  |
| 1 = 4 次/秒  |
| 2 = 8 次/秒  |
| 3 = 16 次/秒 |
| 4 = 20 次/秒 |

## 5-1-14“F13 6” BCD 输出速率

按 **TARE** 键可选

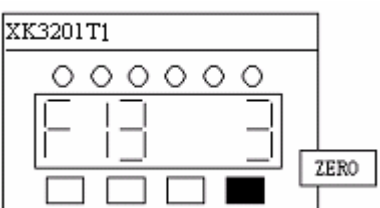


- |             |
|-------------|
| 0 = 4 次/秒   |
| 1 = 8 次/秒   |
| 2 = 16 次/秒  |
| 3 = 20 次/秒  |
| 4 = 60 次/秒  |
| 5 = 80 次/秒  |
| 6 = 100 次/秒 |
| 7 = 200 次/秒 |

注：如没有 BCD 接口板不用设置。

## 5-1-15 “F14 0” RS485 专用地址

按 **TARE** 键可选择

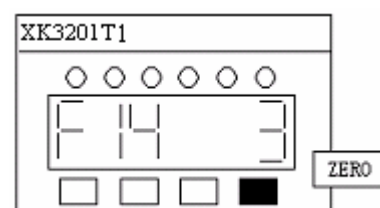

- |                     |
|---------------------|
| 00 = 点对点设定          |
| 01 - 99 = 点对多点的地址设定 |


注：此功能只在配置 RS485 输入输出接口时有效，否则没有此功能。

此为专有地址，不可与其它并联中的仪表有相同的地址。

当 ID 号设为“00”时，只有单台通讯。

#### 5-1-16 “F15 0”峰值保持

按 **TARE** 键可选择

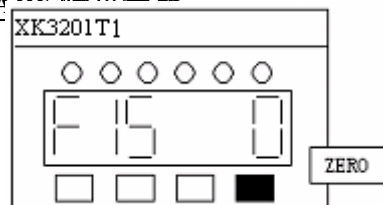


- 0 = 无峰值保持
- 1 = 峰值保持(自动)
- 2 = 谷值保持(自动)
- 3 = 峰值- 谷值保持(自动)
- 4 = 峰值保持(外部)
- 5 = 谷值保持(外部)
- 6 = 峰值- 谷值保持(外部)

注：选择 4、5、6 时与 F16，F17，F18 项的“8 = 峰值保持”配合使用。

峰值保持超出最大量程时将显示“0.1.0.0.5”，直至重量回到指令范围内。

#### 5-1-17“F16 0”输入 1 功能


按 **TARE** 键可选择

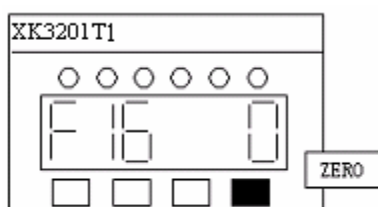

- 0 = 允许功能设定
- 1 = 归零
- 2 = 去皮
- 3 = 毛重/净重
- 4 = 打印
- 5 = kg/lb(公斤/磅)
- 6 = 显示开关
- 7 = 显示值保持
- 8 = 峰值保持

#### 5-1-18“F17 1”输入 2 功能


按 **TARE** 键可选择

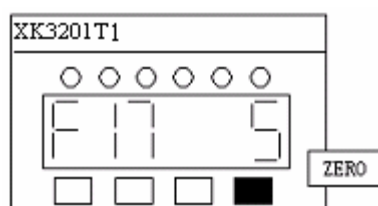

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 0 = 允许功能设定 | 1 = 归零          |
| 2 = 去皮     | 3 = 毛重/净重       |
| 4 = 打印     | 5 = kg/lb(公斤/磅) |
| 6 = 显示开关   | 7 = 显示值保持       |
| 8 = 峰值保持   |                 |


#### 5-1-19 “F18 2”输入 3 功能

按 **TARE** 键可选择

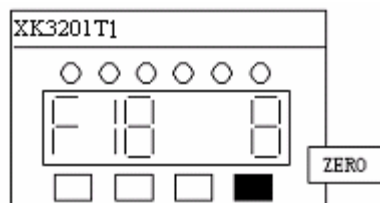

- 0 = 允许功能设定
- 1 = 归零
- 2 = 去皮
- 3 = 毛重/净重
- 4 = 打印
- 5 = kg/lb(公斤/磅)
- 6 = 显示开关
- 7 = 显示值保持
- 8 = 峰值保持

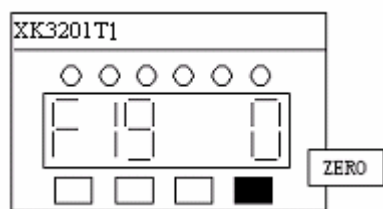




**5-1-20“F19 0”比较条件**按 **TARE** 键选择

0 = 毛重

1 = 净重


2 = 显示重量

注：比较输出根据 F19 的设定作为比较条件

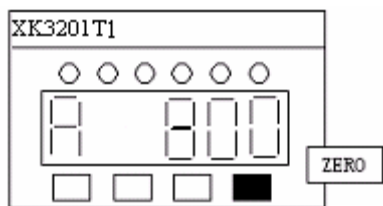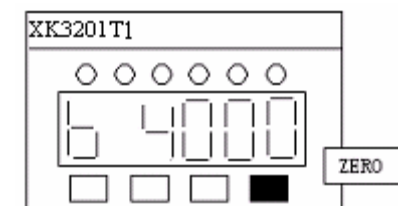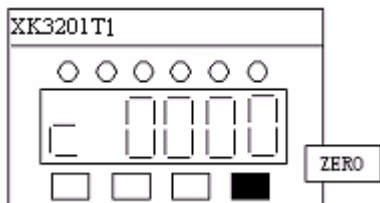**5-1-21“A 800” DA 输出 4mA 误差调整**按 **TARE** 键选择，按 **G/N** 键向前移位**800=4mA****5-1-22“b 4000” DA 输出 20mA 误差调整**按 **TARE** 键选择，按 **G/N** 键向前移位**4000=20mA****5-1-23“c 0000”输入口检测**按 **TARE** 键选择，按 **G/N** 键向前移位

无信号时=0000


有信号时=1111

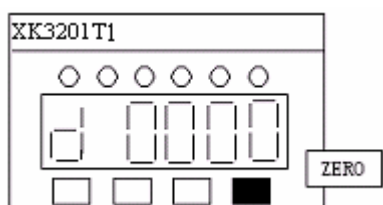**5-1-24“d 0000”输出口检测**按 **TARE** 键选择，按 **G/N** 键向前移位。

按 1 =输出

按 0 =无输出

### 5-1-25“000000”检测传感器 AD 重量信号

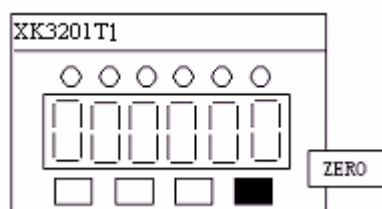


### 5-2 经由 RS232/RS485 接口设定功能(配 RS232 或 RS485 有此功能)

功能设定可经由 RS232/RS485 接口进行，在正常称重情况下：

从 RS232 口设定，输入“FUNC<CR><LF>”指令，仪表显示出“FUNC”。

从 RS485 口设定，则需输入“<ENQ>IDXX<CR><LF>”，仪表送回“<ACK>XX<CR><LF>”，再输入“FUNC<CR><LF>”指令，仪表显示出“FUNC”。

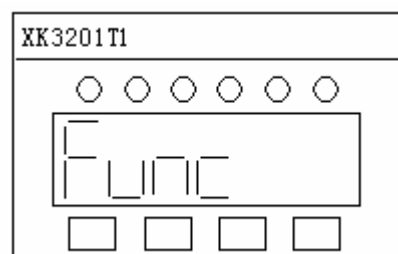

#### 输入指令

<ENQ>IDXX<CR><LF>(RS485)  
FUNC<CR><LF>

#### XK3201T1 输出

<ACK>XX<CR><LF>

#### 5-2-1 零位跟踪时间

可输入 0 或 1，0=无零位跟踪，1=1 秒

1<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N<CR><LF>

Z.TRACK T=0<CR><LF>

Z.TRACK T=1<CR><LF>

#### 5-2-2 零位跟踪范围

可输入 1，2，或 4 个显示分度间距

2<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N<CR><LF>

Z.TRACK D=1<CR><LF>

Z.TRACK D=2<CR><LF>

#### 5-2-3 重量摆动检测

可输入 1，3，5 或 10 个显示分度间距

3<CR><LF>

MOTION 1D/S<CR><LF>

MOTION 3D/S<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能  
N<CR><LF>

#### 5-2-4 小数点

可输入 0, 1, 2, 3 或 4  
0=无小数点  
1=XXXX.X  
2=XXX.XX  
3=XX.XXX  
4=X.XXXX

输入 N 以选择下一个功能  
N<CR><LF>

D.P.4<CR><LF>

D.P.0<CR><LF>

#### 5-2-5 倍数（只在选择无小数点时方可选择）

可输入 1 或 10  
10 <CR><LF>  
输入 N 以选择下一个功能  
N<CR><LF>

MULT 1<CR><LF>

MULT 10<CR><LF>

#### 5-2-6 分度间距

可输入 1, 2, 或 5  
5 <CR><LF>  
输入 N 以选择下一个功能  
N<CR><LF>

d 1<CR><LF>

d 5<CR><LF>

#### 5-2-7 最大量程

可输入 500 至 100,000 之间共 22 个选择  
3500 <CR><LF>  
100000 <CR><LF>  
输入 N 以下选择下一个功能  
N<CR><LF>

MAX.CAP 500<CR><LF>

NO? <CR><LF>

MAX.CAP 100000<CR><LF>

如果输出 ERROR 1, 则表示分辨率超出可接受范围, 需从 5-2-4 重新输入。

#### 5-2-8 RS232/RS485 波特率

可输入 2400, 4800, 9600 或 19200  
9600<CR><LF>  
输入 N 以选择下一个功能  
N<CR><LF>

BAUD 2400<CR><LF>

BAUD 9600<CR><LF>

## 5-2-9 单位

可输入 kg, 或 t, kg=公斤, t=吨

┐t<CR><LF>

kg<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N<CR><LF>

UNIT kg<CR><LF>

UNIT t<CR><LF>

UNIT kg<CR><LF>

## 5-2-10 置零范围

可输入 1 至 10

3<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N<CR><LF>

Z.RANGE1<CR><LF>

Z.RANGE 3<CR><LF>

## 5-2-11 数字滤波

可输入 0 至 512 之间 10 个选择

4<CR><LF>

输入 N 以下选择下一个功能

N<CR><LF>

D.FILTER 0<CR><LF>

D.FILTER 4<CR><LF>

## 5-2-12 显示更新速率

可输入 1, 4, 8, 16 和 20 次/秒

4<CR><LF>

输入 N 以下选择一个功能

N<CR><LF>

DSP RATE 1<CR><LF>

DSP RATE 4<CR><LF>

## 5-2-13 5-2-14ID 地址

可输入 00 至 99

01<CR><LF>

注：如果最大量程，分度间距或倍数有所改变，必须重新进行调校及设定配料份量，而 XK3201T 亦会显示“CAL”字样。

ID.NO. 00<CR><LF>

ID.NO. 01<CR><LF>

## 5-2-14 峰值保持

可输入 OFF, PEAK AUTO, VALLEY AUTO,

PEAK VALLEY AUTO, PEAK EXT,

VALLEY EXT 和 PEAK VALLEY EXT

PEAK AUTO<CR><LF>

输入 N 以选择下一个功能

N<CR><LF>

PEAK HOLD OFF<CR><LF>

PEAK AUTO <CR><LF>

### 5-2-15 输入 1 功能设置

可输入 **FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT,kg/lb,**  
**ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD**  
**FUNC<CR><LF>** **INPUT1 FUNC<CR><LF>**  
输入 N 以选择下一个功能  
**N<CR><LF>**

### 5-2-16 输入 2 功能设置

可输入 **FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT,kg/lb,**  
**ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD**  
**FUNC<CR><LF>** **INPUT2FUNC<CR><LF>**  
输入 N 以选择下一个功能  
**N<CR><LF>**

### 5-2-17 输入 3 功能设置

可输入 **FUNC, ZERO, TARE, G/N, PRINT,kg/lb,**  
**ON/OFF, HOLD 和 PEAK HOLD**  
**FUNC<CR><LF>** **INPUT3 FUNC<CR><LF>**  
输入 N 以选择下一个功能  
**N<CR><LF>**

### 5-2-18 比较条件

可输入 **GROSS, NET 和 DISPLAY**  
**DISPLAY<CR><LF>** **COMPARISON DISPLAY<CR><LF>**  
输入 R 则可返回正常称重状态  
**R<CR><LF>** **YES<CR><LF>**

注：如果最大量程，分度间距或倍数有所改变，必须重新进行调校及设定分量，而 XK3201T1 也会显示“CAL”字样。

## 6 调校


\*注：调校时不允许进行零位跟踪和调校前需要预先半小时开机。

\*注：在调校中，只有当系统稳定时，才能接受称重值。

\*注：当调校出现错误时，侦错资料会从 RS232/RS485 输出。

### 6-1 在秤量间距设定时

1. 当分度间距和倍数设定后，设置秤量间距  
分度间距

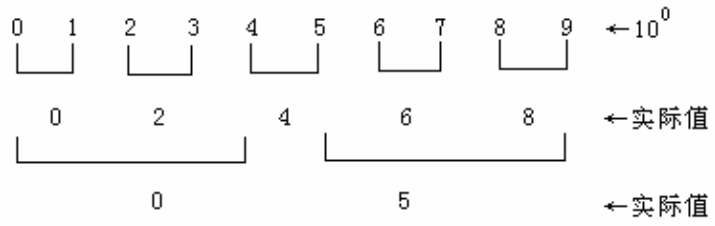


分度间距 10, 20 或 50 也适合  $10^1$  位数

2. 当倍数设为  $\times 10$  时， $10^0$  位数不须要设置.
3. 当倍数、最大量程或分度间距改变时，或者检查总量出现错误时，按 **MODE** 键不能退出设置（需要重新按资料）


### 6-2 设置步骤

#### 6-2-1 调校 1（实物调校）


先按下并保持 **MODE** 键，再按下 **TARE** 键，保持 2 秒后，显示“CAL 1”进入调校 1.

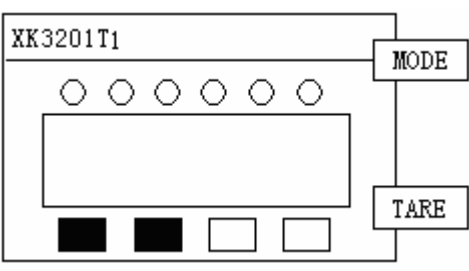

2 秒后，进入调校 1。

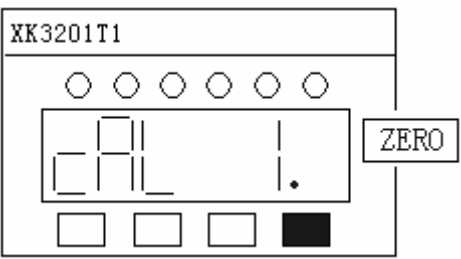


按 **ZERO** 键，显示如下，进入零位调校。

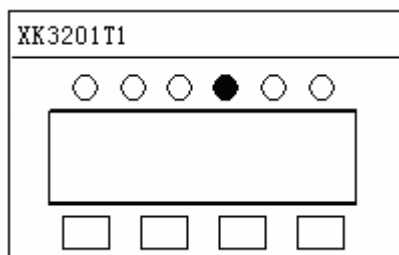


## 1 零位调校

零位调校 1（按照上一次已调校的零位）

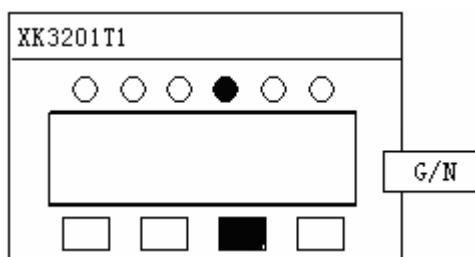

如果零位不用调校（按照上一次已调校的零位），可先按 **ZERO** 键再按 **G/N** 键，则可跳过零位调校。


零位调校 2（调校新的零位）

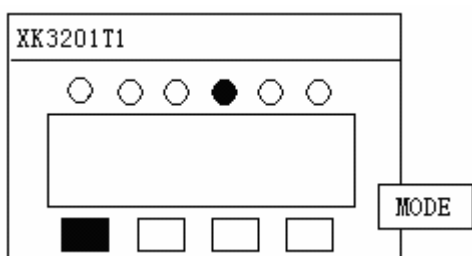

调校零位，接受现时称料斗的皮重为零，可先按 **ZERO** 键再按 **MODE** 键


## 2. 称量间距调校

称量间距调校 1（按照上一次的称量间距）

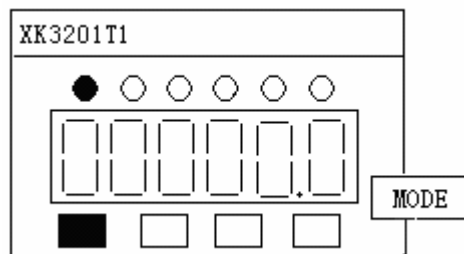


当执行零位调校后，如果没有发生错误，显示器显示《00000.0》，如果只需要调校零位和按照上一次的称量间距，可按 **MODE** 键返回正常称重方式。

### 秤量间距调校 2（调校新的称量间距）

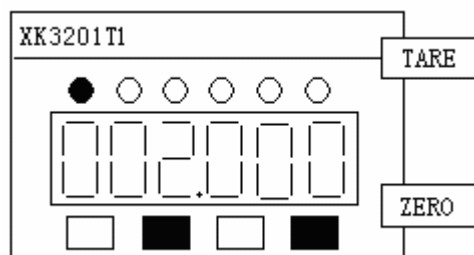

将重量等于该秤最大量程的标准砝码加在承载器上，用 **ZERO** 键和 **TARE** 键，将显示器的读数设定为所需调校的标准砝码的重量后，按 **MODE** 键完成秤量间距调校过程。

注：调校量程最小为 100 格。

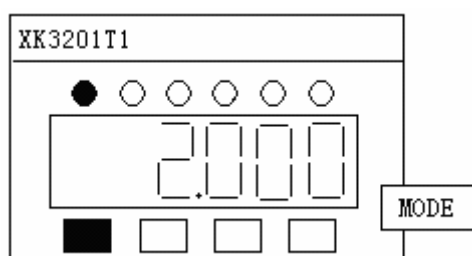

## 6-3 调校错误信息

- ERROR 1** : 倍数、分度间距或最大量程的设定错误。
- ERROR 2** : 传感器和显示器之间连接不正确。  
零位电压大于秤量间距电压。
- ERROR 3** : 输入电压太低  
承载器自重可能太轻  
应在 EX+ 和 SG+ 之间增加一个准确度为 1%  
0K $\Omega$ —500K $\Omega$  之间的金属膜电阻。
- ERROR4** : 输入电压太高  
承载器自重可能太重  
应在 EX+ 和 SG- 之间增加一个准确度为 1%  
50K $\Omega$ —500K $\Omega$  之间的金属膜电阻。
- ERROR 5** : 传感器输入灵敏度太低
- ERROR 6** : 传感器在最大量程的输出电压太高。

## 6-4 经由 RS232/RS485 接口调校（配 RS232 或 RS485 有此功能）


### 6-4-1 可经由 RS232/RS485 接口直接调校

在正常称重状态下，从 RS232 口设定，输入“CAL□1<CR><LF>”指令，仪表显示



“CAL 1”。

从 RS485 口设定，则需输入“<ENQ>IDXX<CR><LF>”指令，仪表送回“<ACK>XX<CR><LF>”，再输入“CAL 1<CR><LF>”指令，仪表显示出现“CAL”。

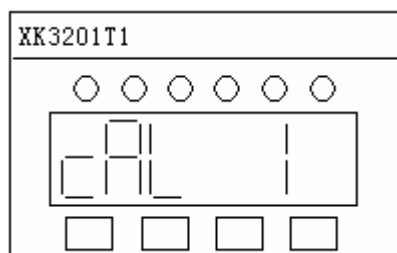

### 输入指令

<ENQ>ID01<CR><LF>(RS485)

CAL 1<CR><LF>

### XK3201T1 输出

<ACK>01<CR><LF>(RS485)

## 1. 零位调校

CAL ZERO<CR><LF>

可输入 N,R 或 J

N 表示进行零位调校

R 表示返回正常称重状态而不作任何调校

J 表示跳过零位调校

注意：如最大量程，分度间距或倍数修改以后而未作调校时，R 指令将不会生效，则必需调校零位。

确定承载器为空载，并且没有重量变动，可输入 N 指令以进行零位调校。

N<CR><LF>

Error 3<CR><LF>

N<CR><LF>

Error 4<CR><LF>

Error 3: 输入电压太低。

承载器自重可能太轻。

应在 EX+和 SG+之间增加一个准确度为 1%，50kΩ-500kΩ 之间的金属膜电阻。

Error4: 输入电压太高。

承载器自重可能太重。

应在 EX+和 SG-之间增加一个准确度为 1%，50kΩ-500kΩ 之间的金属膜电阻。

N<CR><LF>

YES<CR><LF>

YES 表示零位调校完成。

## 2. 秤量间距调校

当零位调校完成后，将分别输出“YES”及“CAL SPAN”等信息。

可输入 R 以返回正常称重状态，在这种情况下 XK3201T 只作零位调校。

注意：如最大量程，分度间距或倍数修改以后而未作调校时，R 指令将不会生效，则必须调校称量间距。

将标准砝码放于承载器上，待重量显示稳定后，输入砝码的重量数据。

10000&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

Error 2&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

5000 &lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

Error 6&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

20000&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

Error 1&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

Error 1: 倍数、分度间距或最大量程的设定错误.

Error 2: 传感器和显示器之间连接不正确。零位电压大于秤量间距电压.

Error 5: 传感器输入灵敏度太低.

Error 6: 传感器在最大量程之输出电压太高.

100000&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

CAL SPAN 100000&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

YES&lt;CR&gt;&lt;LF&gt;

YES 表示秤量间距调校完成。

调校完成后可输入“R”以返回正常称重状态.

## 7 显示值和输出值

毛重值，净重值和最大显示值之间的关系如下所述。

这些值同样通用于 BCD 输出和 RS222/RS485 输出。

(1) 毛重显示值=毛重值×(分度间距×倍数)

当系统稳定时，按 **TARE** 键入有效。

(2) 净重显示值=毛重显示值 - 皮重值

(在毛重显示值小于零时，按 **TARE** 键输入无效)。


(3) 最大显示值=最大量程 + (9X 分度间距 × 倍数)

无论是否显示净重值，当毛重值超过最大值时，都显示超载信号“O.L”。

当毛重值在称重范围内时，显示并输出毛重值。


# 8 比较量设置

- (1) 无论有无显示，所有的数值都是毛重显示值。
- (2) 每一按 **ZERO** 键，可从低位逐次累加向高位转换（从  $10^0$  位到  $10^4$  位）。
- (3) 当设定  $10^0$  位或  $10^1$  位时，与分度间距或倍数无关。
- (4) 通过显示器，可把已设定的数据（从 HH 到 LL）逐一显示。

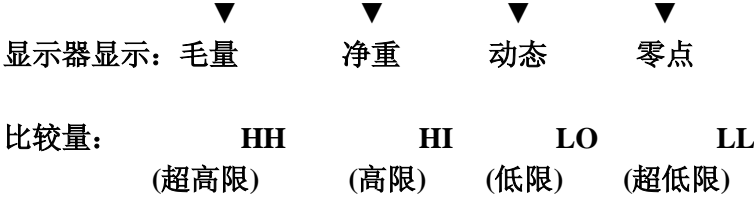


## 8-1 设置参数步骤


进入比较设置：先按下并保持 **MODE** 键，再按下 **ZERO** 键，保持 2 秒后，显示“SET”

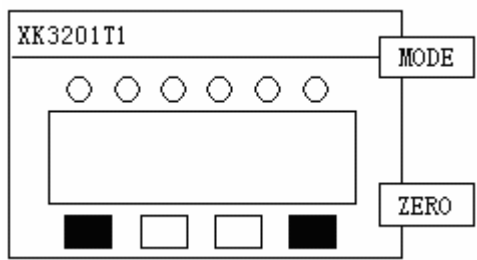


2 秒后

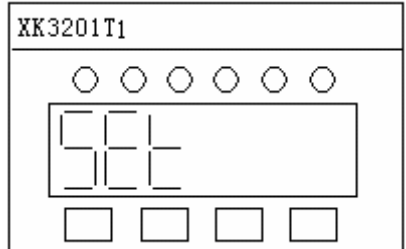


2 秒后

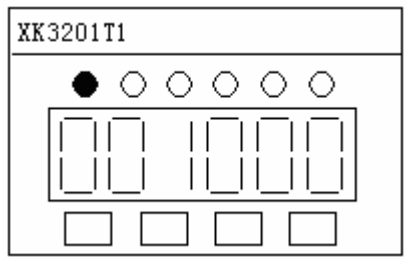

第一步：设定高高限值（HH）

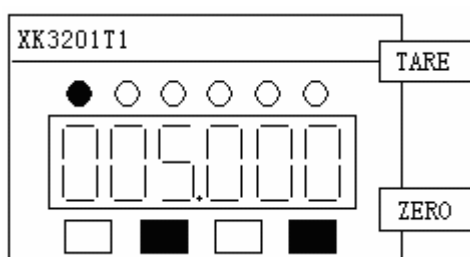


当“毛重”指示灯闪动时，表示现在的设定值是高高限值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

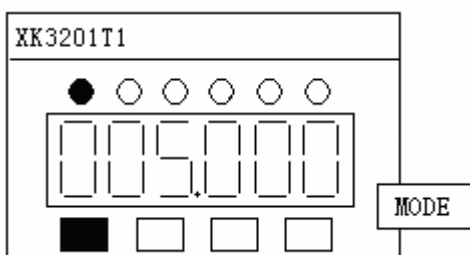


按 **MODE** 键接受该值，并进入第二步设定。

### 第二步：设定高限值(HI)

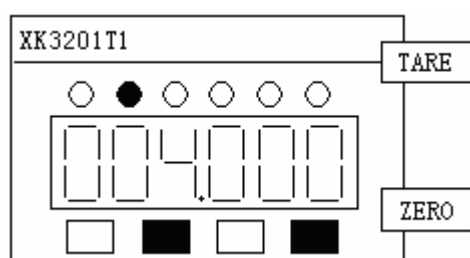


当“净重”指示灯闪动时，表示现在的设定值是高限值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

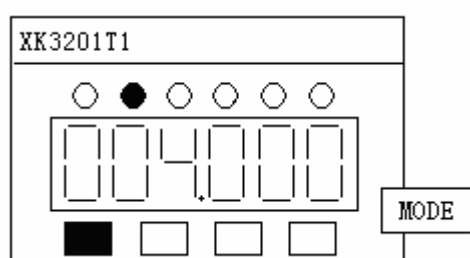


按 **MODE** 键接受该值，并进入第三步设定。

### 第三步：设定低限值(LO)

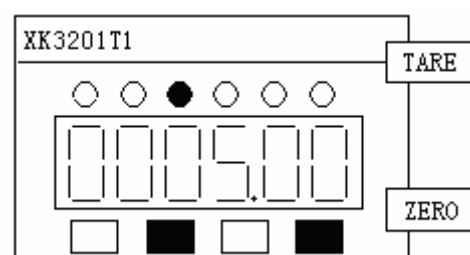


当“动态”指示灯闪动时，表示现在的设定值是低限值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

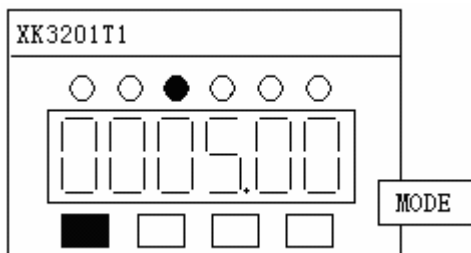


按 **MODE** 键接受该值，并进入第四步设定。

第四步：设定低低限值(LL)

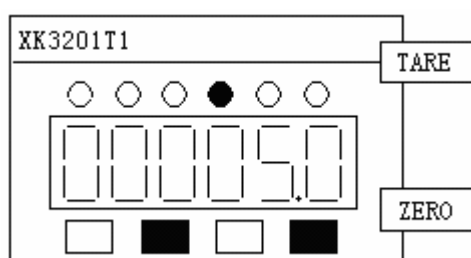


当“零点”指示灯闪动时，表示现在的设定值是低低限值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

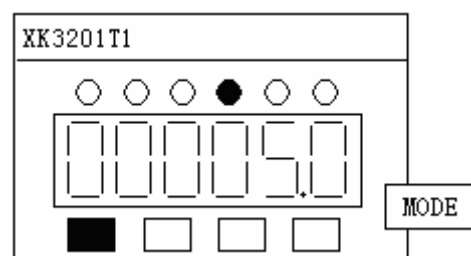


按 **MODE** 键接受该值，并进入第五步设定。

第五步： 设定高高限滞后值 (HH-S)

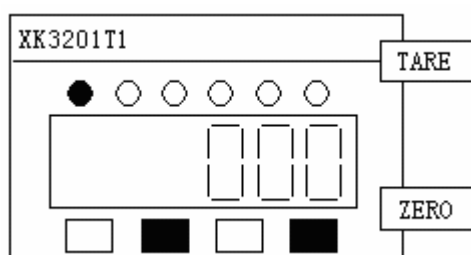


当“毛重”指示灯闪烁时，表示现在的设定值是高高限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

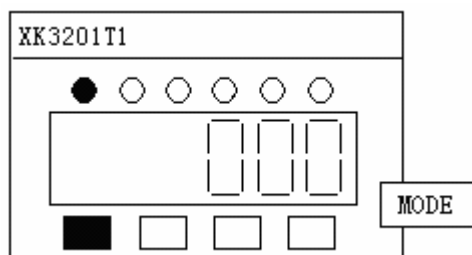


按 **MODE** 键接受该值，并进入第六步设定

第六步： 设定高限滞后值（HI-S）

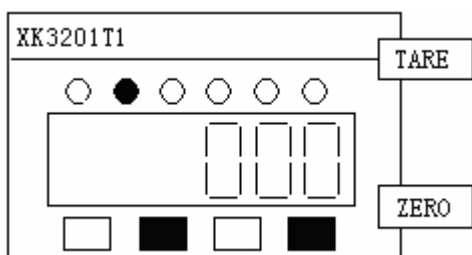


当“净重”指示灯闪烁时，表示现在的设定值是高限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

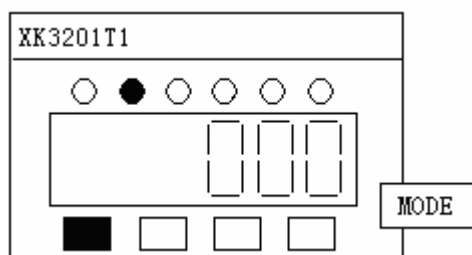


按 **MODE** 键接受该值，并进入第七步设定

第七步： 设定低限滞后值（LO-S）

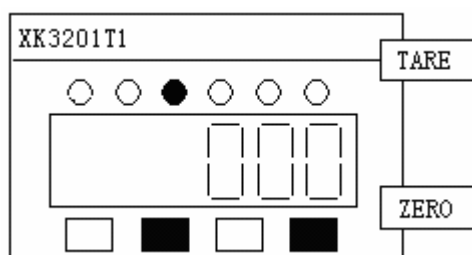


当“动态”指示灯闪烁时，表示现在的设定值是低限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值。

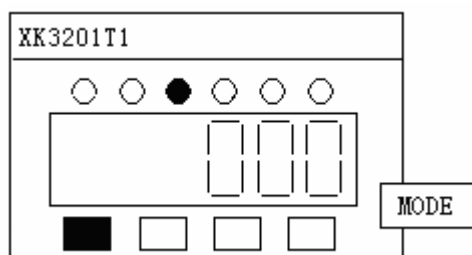


按 **MODE** 键接受该值，并进入第八步设定

第八步： 设定低低限滞后值（LL-S）

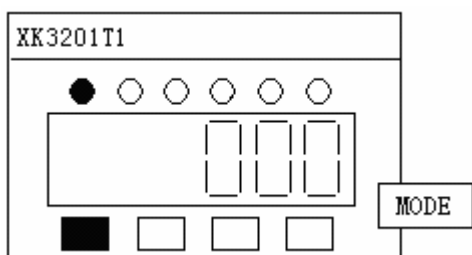


当“零点”指示灯闪烁时，表示现在的设定值是低低限滞后值，可按 **ZERO** 键选择位数和按 **TARE** 键设定该位数值

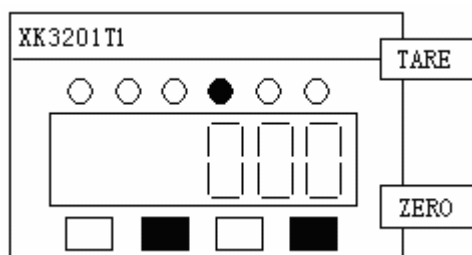

按 **MODE** 键接受该值

第九步：退出比较设置

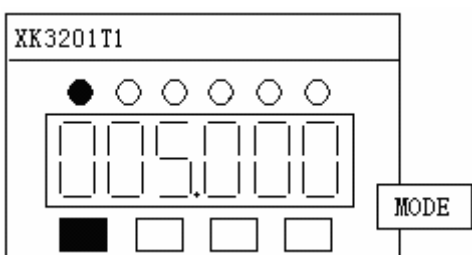

按 **MODE** 键退出比较设置。

如果不能退出比较设置，便须要检查设置条件是否符合：


$HH \geq HI \geq LO \geq LL$ ，再按 **MODE** 键由第一步至第四步重新注定值。

注：当其中某个值设定为“0”时，此值将不能被用作比较，例如：HH 为“00”，则“HH”不参与比较，即 HH 输出端子无效。

8-2 经由 RS485/RS232 设定比较值（配 RS232 或 RS485 有此功能）

功能设定可经由 RS485 接口进行，在正常称重情况下，先选择所指定之地址，再从 RS485 输出“SET<CR><LF>”指令，显示出现“SET”。

XK3201T 亦可经由 RS232 接口进行设定比较值，在正常称重状态下，从 RS232 输入“SET<CR><LF>”指令，显示出现“SET”。

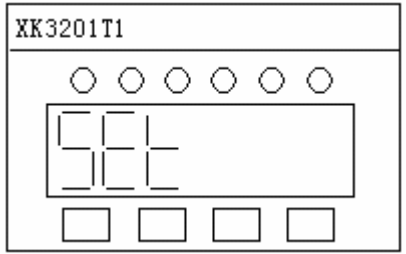

输入指令	XK3201T 输出	
<ENQ>IDXX<CR><LF>(RS485)	<ACK>XX<CR><LF> (RS485)	
SET<CR><LF>		
	S-HH	0<CR><LF>
第一步：设定高高限值(HH)		
4000<CR><LF>	S-HH	4000<CR><LF>
按 N 可跳下一步		
N<CR><LF>	S-HI	0<CR><LF>
第二步：设定高限值(HI)		
3000<CR><LF>	S-HI	3000<CR><LF>
按 N 可跳下一步		
N<CR><LF>	S-LO	0<CR><LF>
第三步：设定低限值(LO)		
100<CR><LF>	S-LO	100<CR><LF>
按 N 可跳下一步		
N<CR><LF>	S-LL	0<CR><LF>
第四步：设定低低限值(LL)		
40<CR><LF>	S-LL	40<CR><LF>
按 N 可跳下一步		
N<CR><LF>	S-HH	4000<CR><LF>
第五步：设定高高限滞后值 (HH-S)		
50<CR><LF>	HH-S	50<CR><LF>
按 N 可跳下一步		
N<CR><LF>	HI-S	40<CR><LF>



**第六步：设定高限滞后值（HI-S）****50<CR><LF>****HI-S****50<CR><LF>**

按 N 可跳下一步

**N<CR><LF>****LO-S****30<CR><LF>****第七步：设定底限滞后值（LO-S）****20<CR><LF>****LO-S****20<CR><LF>**

按 N 可跳下一步

**N<CR><LF>****LL-S****30<CR><LF>****第八步：设定低低限滞后值（LL-S）****20<CR><LF>****LL-S****20<CR><LF>**

按 N 可跳下一步

**N<CR><LF>****S-HH****4000<CR><LF>**如果出现 **ERROR**，便须要检查设置条件是否符合：**HH**≥**HI**≥**LO**≥**LL**，再按 **N<CR><LF>**由第一步至第四步从新输入设定值。

如果其中某个值为“0”，则此值不参与比较。

**第九步：退出设定比较值**

按 R 可回到称重状态

**R<CR><LF>****YES<CR><LF>**

# 9 输出/输入

## 9-1 高低限位控制输出(标准接口)


### 9-1-1 比较条件说明

- 1) 当比较条件 **F19 = 0** 时，即毛重进行比较时  
HH 输出导通 = 毛重显示值 > HH 比较设定值  
HI 输出导通 = 毛重显示值 > HI 比较设定值  
LO 输出导通 = 毛重显示值 < LO 比较设定值  
LL 输出导通 = 毛重显示值 < LL 比较设定值
- 2) 当比较条件 **F19 = 1** 时，即毛重进行比较时  
HH 输出导通 = 净重显示值 > HH 比较设定值  
HI 输出导通 = 净重显示值 > HI 比较设定值  
LO 输出导通 = 净重显示值 < LO 比较设定值  
LL 输出导通 = 净重显示值 < LL 比较设定值
- 3) 当比较条件 **F19 = 2** 时，即毛重进行比较时  
若显示毛重，则：  
HH 输出导通 = 毛重显示值 > HH 比较设定值  
HI 输出导通 = 毛重显示值 > HI 比较设定值  
LO 输出导通 = 毛重显示值 < LO 比较设定值  
LL 输出导通 = 毛重显示值 < LL 比较设定值  
若显示净重，则：  
HH 输出导通 = 净重显示值 > HH 比较设定值  
HI 输出导通 = 净重显示值 > HI 比较设定值  
LO 输出导通 = 净重显示值 < LO 比较设定值  
LL 输出导通 = 净重显示值 < LL 比较设定值


### 9-1-2 技术资料

- 1) 输出端：4 个
- 2) 比较速率：200 次/秒
- 3) 输出最大容量：80V，300mA(一般应用 5V – 24V)

### 9-1-3 比较输出说明

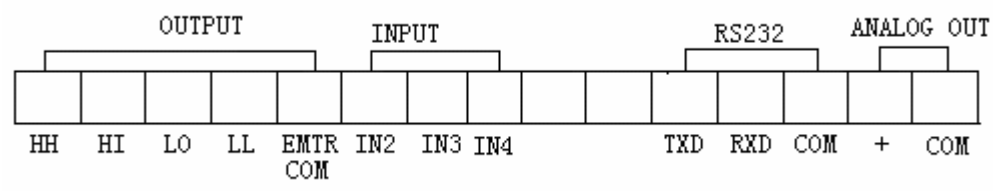

- HH** 高高限输出
- HI** 高限输出
- LO** 低限输出
- LL** 低低限输出
- 24V+** HH,HI,LO,LL 的共点

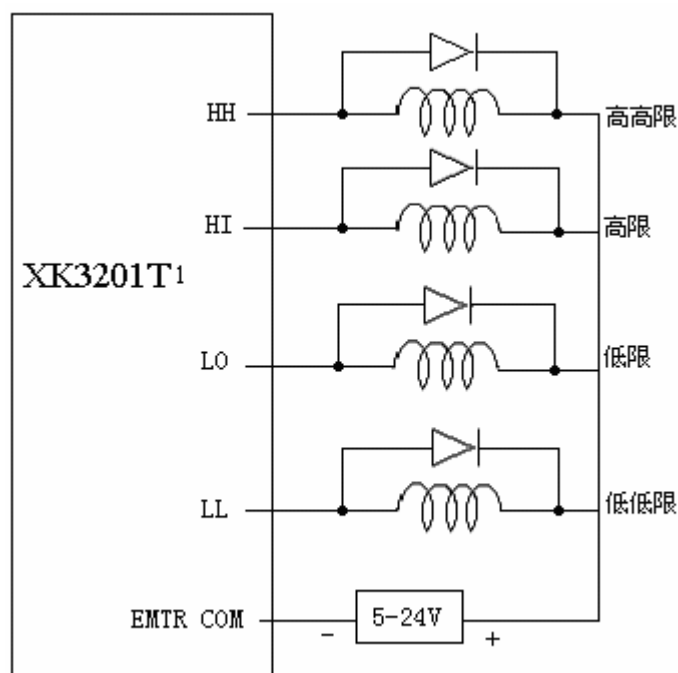

输出口可连接 5 伏至 24 伏直流电压，最大驱动电流为 0.3A，为了将 XK3201T 同外接控制设备隔离开以减少干扰，应采用直流供电的缓冲继电器，为了抑制由于接触连接造成的任何瞬间于电的噪声，应将二极管同直流供电的缓冲继电器线圈并联。


## 9-2 输入

### 9-2-1 输入功能代码

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 0 = 允许功能设定      | 选择此代码，且输入端口打开时，功能设定与调校被锁定；输入端口短路时，可进入功能设定与调校。选择其它各代码，则此功能无效。 |
| 1 = 归零          | 光耦输入有效时，与显示器上的 <b>ZERO</b> 键相同                               |
| 2 = 去皮          | 光耦输入有效时，与显示器上的 <b>TARE</b> 键相同                               |
| 3 = 毛重/净重       | 光耦输入有效时，与显示器上的 <b>G/N</b> 键相同                                |
| 4 = 打印          | 光耦输入有效时，显示值可经由 RS232/RS485 串行口输出                             |
| 5 = kg/lb(公斤/磅) | 光耦输入有效时，显示值可在 kg 与 lb 间改变                                    |
| 6 = 显示开关        | 光耦输入有效时，显示可打开或关闭   |
| 7 = 显示值保持       | 光耦输入有效时，当前测量值将保持直至输入无效                                       |
| 8 = 峰值保持        | 光耦输入有效时，且对应峰、谷值或峰 - 谷功能时，称重值将保持至峰值保持无效                       |


### 9-2-2 输入说明

- IN1** : 输入 1  
**IN2** : 输入 2  
**IN3** : 输入 3  
**COM** : IN1、IN2、IN3 的共点

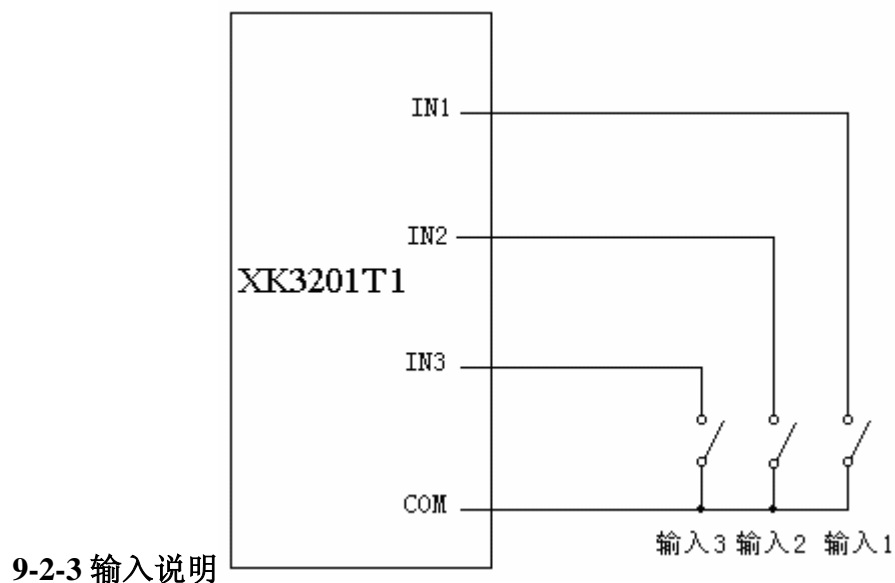

### 9-3 RS232/R485 输出（标准接口）

#### 9-3-1RS232/R485 资料

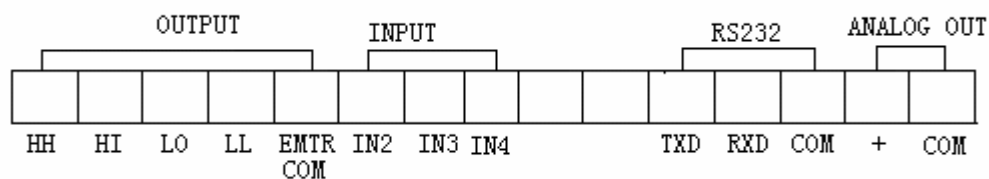

波特率 : 2400, 4800, 9600 和 19200  
 资料位数 : 7 位  
 停止位 : 1 位  
 校验位 : 1 (偶数)  
 编码标准 : ASCII 码  
 控制器 : CR/LF

#### 9-3-2 通讯方法

连续方法:

- (1) 连续输出重量资料.
- (2) 连续输出次数根据 BCD 设定次数输出, 可设定为:  
 19200 波特率可设定为 4, 8, 16, 和 20 次/秒;  
 9600 波特率可设定为 4, 8, 16, 和 20 次/秒;  
 4800 和 2400 波特率可设定为 4 和 8 次/秒.

## 指令方法:

指令	输出	说明
READ<CR><LF>	ST,GS,+0001234kg<CR><LF> ST,NT,+0000200kg<CR><LF>	重量输出,当显示管的资料是毛重,RS232 输出是毛重资料,用 GS 表示.当显示管的资料是净重,RS232 输出是净重资料,用 NT 表示
TARE<CR><LF>	TARE 12345<CR><LF>	皮重输出
TARE┐ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	除皮
TARE┐OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	清除皮重
TARE┐XXXX<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	设定皮重,皮重不能大于或等于最大量程
ZERO<CR><LF>	ZERO 1234<CR><LF>	零位数值
ZERO┐ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	可归零范围是最大量程的 1%-10%与按 <b>ZERO</b> 键功能相同
ZERO┐OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	解除零位值
KEY<CR><LF>	KEY ┐ ON<CR><LF> 或 KEY┐OFF<CR><LF>	现在的按键情况
KEY┐ON<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	KEY ON 表示按键不能进行功能设定;调校和比较设定
KEY┐OFF<CR><LF>	YES<CR><LF> 或 NO ? <CR><LF>	KEYOFF 表示按键可进行功能设定,调校和比较设定
PROG<CR><LF>	指令	通讯以指令方法
CONT<CR><LF>	指令	重量资料连续输出
FUNC<CR><LF>	指令	功能设定
CAL┐1<CR><LF>	指令	调校
CAL2<CR><LF>	指令	调校
J<CR><LF>	指令	跳过零位
SET<CR><LF>	指令	比较设定
N<CR><LF>	指令	跳下一步,配合 FUNC、CAL, 和 SET 用
R<CR><LF>	指令	返回称重状态,配合 FUNC、CAL 和 SET 用
<ENQ>IDXX<CR><LF>	指令	选择所指定仪表,XX-0-99 地址名称

### 9-3-3 称重量输出

当输入端收到来自 RS232/RS485 端的指令时，输入“READ<CR><LF>”指令，输出数值和连续状态时相同。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	L	,	N	T	,	-	1	2	3	4	.	5	7	k	g	CR	LF

- NO. 1,2 : 状态 1  
          : OL 超载  
          : ST 稳定显示  
          : US 不稳定显示  
NO. 3 : “,” 2C (HEX)  
NO. 4,5 : 状态 2  
          : NT 净重  
          : GS 毛重  
NO. 6 : “,” 2C (HEX)  
NO. 7 : 极性  
          : “+”正极  
          : “-”负极  
NO. 8-14 : 称重值  
          如果无小数点，便在 NO. 8 处输出一个空格  
NO. 15, 16 : 单位  
             kg,t  
NO. 17,18 : 控制码  
             CR, LF

### 9-3-4 通讯实例

1. 仪表的讯号形式设定  
    编码标准：ASCII 码  
    波特率 : 9600  
    资料位数：7 位  
    停止位 : 1 位  
    校验位 : 1(偶数)  
    控制器 : CR/LF
2. 适合 RS232/RS485(ID00)通讯

计算机


XK3201T

①READ<CR><LF>

②ST,GS,+0001234kg<CR><LF>

③READ<CR><LF>

④ST,GS,+000200kg<CR><LF>

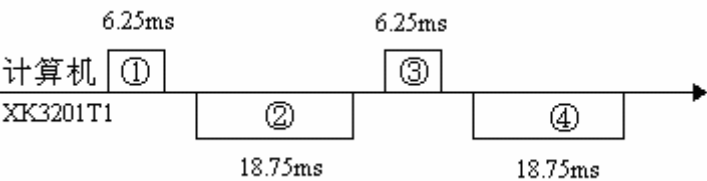

3. 适合 RS485(ID01 ~ ID99)通讯

计算机

XK3201T1

①<ENQ>ID01<CR><LF>


②<ACK>01<CR><LF>

③READ<CR><LF>

④ST,GS,+0001234kg<CR><LF>

⑤READ<CR><LF>

⑥ST,GS,+0000200kg<CR><LF>

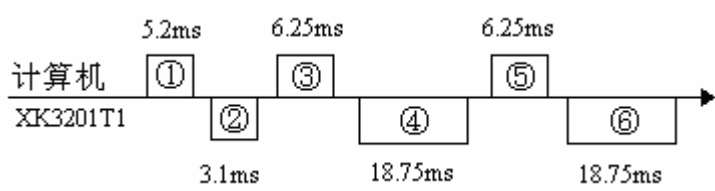

9-4 模拟输出接口(选配件接口)


9-4-1 技术规格

分辨率 : 1/10000

准确度 : 0.5%FS


输出	0 – 5V	0 – 20mA	4 - 20mA
负荷电阻	最小 10K Ω	最大 500 Ω	最大 500 Ω
显示值为零时输出电压/电流	0V	0mA	4mA
显示值为最大量程时输出电压/电流	5V	20mA	20mA

9-4-2 引脚说明

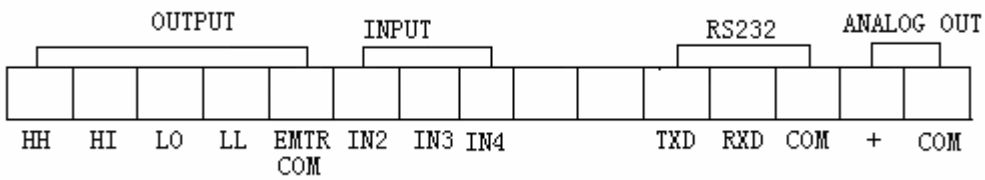

十            模拟输出+  
COM        : 模拟输出-

## 10 外形尺寸

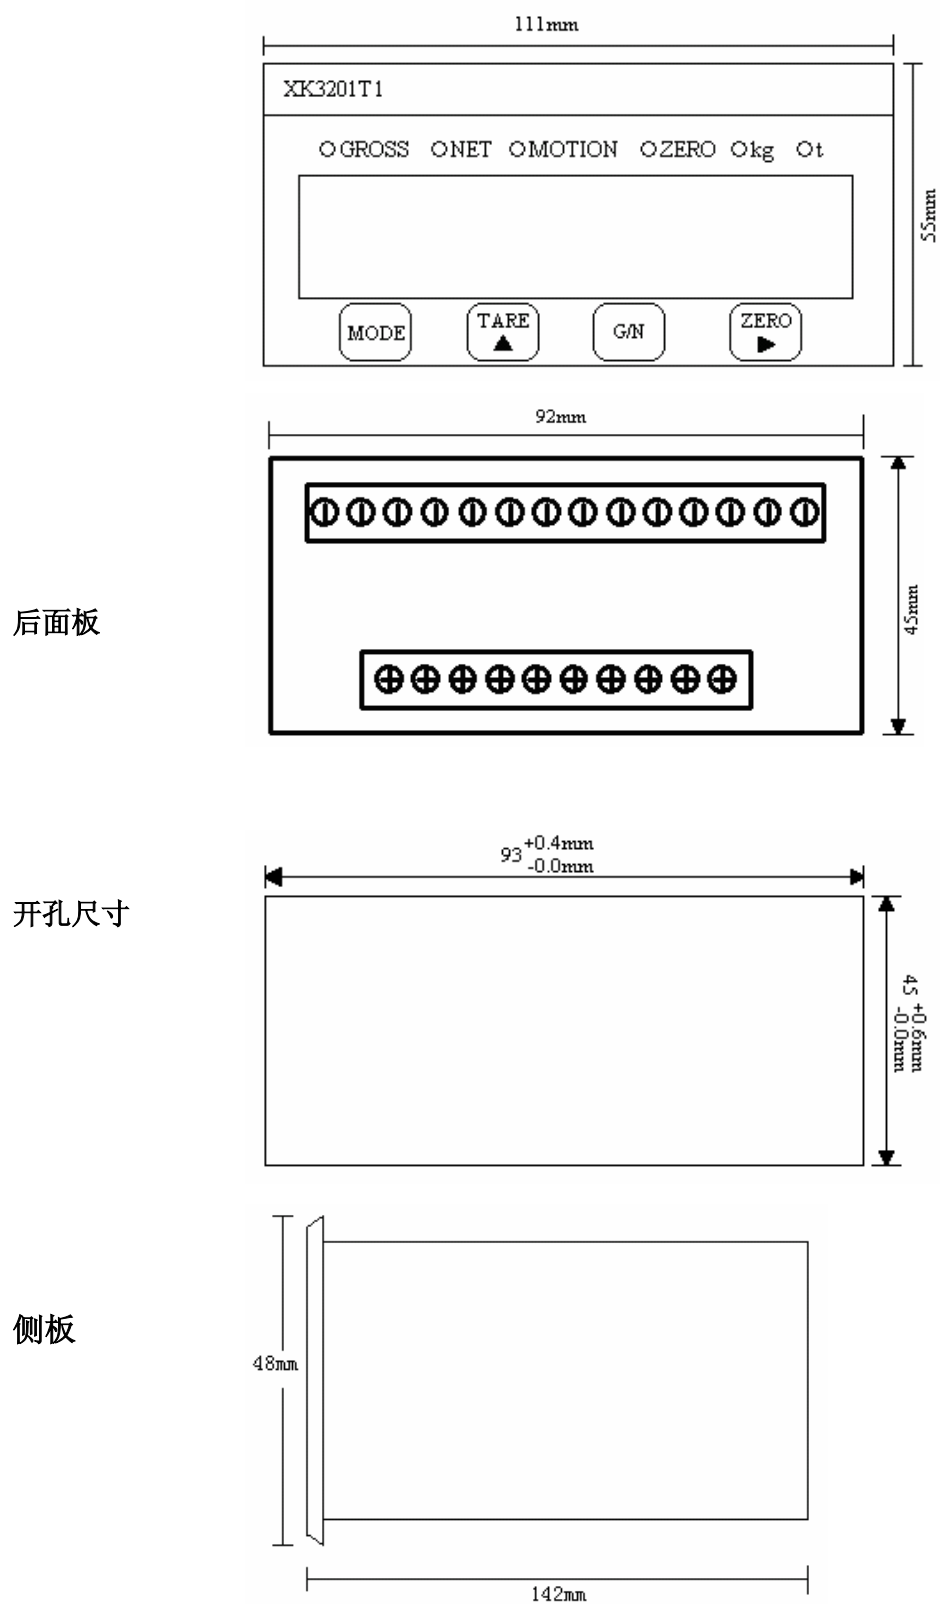



## 11 标准 ASC II 码一览表

字元	十六进位码	十进位码	制定名称及其意义	
^@	00	00	NUL	空字符
^A	01	01	SOH	标题开始符
^B	02	02	STX	正文开始符
^C	03	03	ETX	正文结束符
^D	04	04	EOT	传送结束符
^E	05	05	ENQ	询问符
^F	06	06	ACK	确认符
^G	07	07	BEL	报警符
^H	08	08	BS	退格符
^I	09	09	TAB	制表符
^J	0A	10	LF	换行符
^K	0B	11	VT	纵向制表符
^L	0C	12	FF	换页符
^M	0D	13	CR	回车符
^N	0E	14	SO	移出字符
^O	0F	15	SI	移入字符
^P	10	16	DLE	数据通讯换码符
^Q	11	17	DC1	设备控制 1 符
^R	12	18	DC2	设备控制 2 符
^S	13	19	DC3	设备控制 3 符
^T	14	20	DC4	设备控制 4 符
^U	15	21	NAK	否定符
^V	16	22	SYN	同步符
^W	17	23	ETB	转输块结束符
^X	18	24	CAN	取消符
^Y	19	25	EM	媒体结束符
^Z	1A	26	SUB	置换符
^[	1B	27	ESC	换码符
^\\	1C	28	FS	表分隔符
^]	1D	29	GS	组分隔符
^^	1E	30	RS	记录分隔符
^_	1F	31	US	单元分隔符

## 11-3 XK3201T1 功能一览表

功 能			客户记录
功能编号	功能说明	出厂设定	
<b>F0</b> (0)	退出设定	<b>F0=0</b>	
<b>F1</b> (0-1)	零位跟踪时间	<b>F1=0</b> 无跟踪	
<b>F2</b> (0-2)	零位跟踪范围	<b>F2=1</b> 2 位分度间距	
<b>F3</b> (0-3)	动态检测	<b>F3=1</b> 3 位显示分度间距/秒	
<b>F4</b> (0-5)	位数或小数点选择	<b>F4=1</b> 设小数位	
<b>F5</b> (0-2)	分度间距	<b>F5=0</b> 1 分度间距	
<b>F6</b> (0-21)	最大量程	<b>F6=11</b> 10000	
<b>F7</b> (0-3)	波特率	<b>F7=2</b> 9600 波特率	
<b>F8</b> (0-1)	RS232/RS485 输出方式	<b>F8=1</b> 指令状态	
<b>F9</b> (0-1)	单位	<b>F9=0</b> 公斤	
<b>F10</b> (0-9)	置零范围	<b>F10=3</b> 4%	
<b>F11</b> (0-9)	数字滤波	<b>F11=0</b> 0	
<b>F12</b> (0-4)	显示跟新速率	<b>F12=4</b> 20 次/秒	
<b>F13</b>			
<b>F14</b> (00-99)	RS485 专用地址	<b>F14=01</b> 01	
<b>F15</b> (0-6)	峰值保持	<b>F15=0</b> 无峰值保持	
<b>F16</b> (0-8)	输入 1 功能	<b>F16=0</b> 允许功能设定	
<b>F17</b> (0-8)	输入 2 功能	<b>F17=1</b> 归零	
<b>F18</b> (0-8)	输入 3 功能	<b>F18=2</b> 去皮	
<b>F19</b> (0-2)	比较条件	<b>F19=0</b> 毛重	
<b>A</b> 800	4mA 误差调整		
<b>B</b> 4000	20mA 误差调整		
<b>C</b> 0000	输入检测		
<b>d</b> 1111	输出检测		
<b>0</b> 12564	检测传感器 AD 重量信号		